

## Jednoduchý návod na zhotovení lepených spojů s PVC – tvarovkami



### Aplikace čističe a lepidla Grifon a Tangit

Pomůcky: řezák nebo pilka, škrabka, odhrotovač, tužka, štětec, bílý savý papír

- Odřežte konec trubky v pravém úhlu, sraďte hranu z vnější strany (15°) a začistěte taky vnitřní hranu
- Zběžně očistěte a vysušte spojované povrchy
- Vyznačte montážní hloubku zasunutí na konci trubky
- Naneste čistič pomocí papírových utěrek nasávajících vlhkost a důkladně očistěte suché povrchy, které se budou lepit. Na každé čištění použijte novou papírovou utěrku.
- Lepidlo před použitím promíchejte, potom aplikujte podél obou stran pomocí štětce (tenká vrstva uvnitř fitinku, silná na konci trubky), spojte trubku a fitink bez kroucení a pevně přidržte
- Po dobu 5 až 10 minut nevystavujte lepený spoj mechanickému namáhání a povětrnostním vlivům
- Po posledním lepení počkejte aspoň 10–12 hodin, než potrubí vložíte do výkopu
- Doba čekání před započatím provozu a vykonání tlakové zkoušky: 24 hodin v případě nových instalací, v případě oprav 1 hodinu na každý bar tlaku – v individuálních případech i déle



### Pozor!

- V případě, že se v plechovce na lepidle vytvořil škráloup, musí se odstranit
- Lepidlo správné konzistence stéká na šikmo drženém kolíku praporkovitě
- Při teplotách pod +5° C je třeba dbát zvláštních ochranných a pracovních opatření
- Lepidlo a čistič obsahují snadno těkavá rozpouštědla. V uzavřených místnostech se proto musí dobře větrat
- Při práci se vyvarujte kontaktu s otevřeným ohněm a jiskrami
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Dodržujte pokyny uvedené v technickém a bezpečnostním listu

